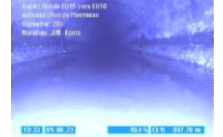
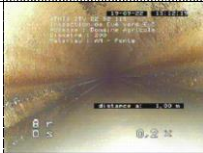
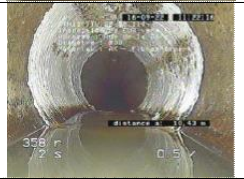
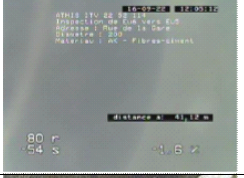


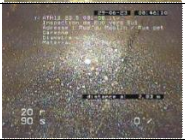
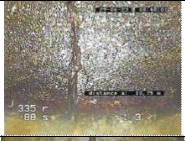
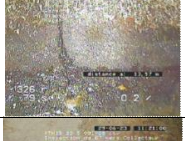
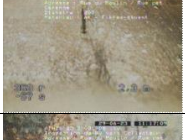
Année ITV	N°	Anomalie	Code anomalie	Gravité	Tronçon	Tronçon EU	
2023	1	Obstacle - Réduction de la section de 5%	BBEZ		EU1 vers EU12	Rue du Pommeau	
2023	2	Niveau d'eaux troubles - Niveau 40%	BDDC	3	EU15 vers EU10	Rue du Pommeau	
2023	3	Niveau d'eaux colorées - Niveau 40%	BDDC	3	EU18 vers EU17	Rue du Pommeau	

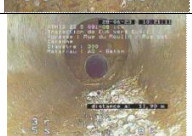
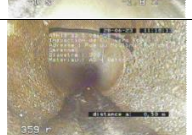
Année ITV	N°	Anomalie	Code anomalie	Gravité	Tronçon	Tronçon EU	
2022	1	Niveau d'eaux troubles - Niveau 20%	BDDC	1	Eu2 vers Eu3	Domaine Agricole	
2022	2	Niveau d'eaux troubles - Niveau 20%	BDDC	1	Eu2 vers Eu3	Domaine Agricole	
2022	3	Niveau d'eaux troubles - Niveau 20%	BDDC	1	Eu6 vers Eu5	Domaine Agricole	

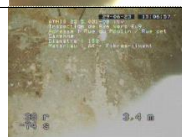
Année ITV	N°	Anomalie	Code anomalie	Gravité	Tronçon	Tronçon EU	
2022	1	Niveau d'eaux troubles - Niveau 20%	BDDC	1	Eu1 vers Eu2	Rue de la Gare	
2022	2	Déviation angulaire	BAJC	2	Eu1 vers Eu2	Rue de la Gare	
2022	3	Réparation ponctuelle : revêtement localisé de conduite (manchette)	BCBB	2	Eu1 vers Eu2	Rue de la Gare	
		Détachement complexe du matériau de réparation de la conduite d'accueil	BALCC				
		Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Reprise en sens inverse	BDCA				
2022	4	Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	BABCB	3	Eu1 vers Eu2	Rue de la Gare	
2022	5	Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 5mm	BABCB	3	BB1 vers Collecteur	Rue de la Gare	
2022	6	Conduites externes ou câbles insérés dans la canalisation à 3h	BBEG	2	Eu3 vers Eu2	Rue de la Gare	
2022	7	Réparation ponctuelle : revêtement localisé de conduite (manchette)	BCBB		Eu3 vers Eu2	Rue de la Gare	
2022	8	Niveau d'eaux troubles - Niveau 50%	BDDC		Eu3 vers Eu2	Rue de la Gare	
2022	9	Dégradation de surface sans cause évidente	BAFZE	3	BB2 vers Collecteur	Rue de la Gare	
		Décentrage (radial)	BAJB				
		Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Reprise en sens inverse impossible	BDCA				
2022	10	Décentrage (radial)	BAJB	3	BB3 vers Collecteur	Rue de la Gare	

2022	11	Fissure circonférentielle ouverte	BABCB	3	BB3 vers Collecteur	Rue de la Gare	
2022	12	Réparation ponctuelle : revêtement localisé de conduite (manchette)	BCBB		Eu3 vers Eu4	Rue de la Gare	
2022	13	Dépôt adhérent	BBBZ		Eu3 vers Eu4	Rue de la Gare	
2022	14	Décentrage (radial)	BAJB	3	Eu4 vers Eu5	Rue de la Gare	
2022	15	Niveau d'eaux troubles - Niveau 20%	BDDC	1	Eu4 vers Eu5	Rue de la Gare	
2022	16	Anneau d'étanchéité pénétrant et rompu - 2h et 9h	BAIAD	2	Eu6 vers Eu5	Rue de la Gare	
2022	17	Niveau d'eaux troubles - Niveau 20%	BDDC	1	Eu6 vers Eu5	Rue de la Gare	
2022	18	Niveau d'eaux troubles - Niveau 50%	BDDC	3	Eu6 vers Eu5	Rue de la Gare	
2022	19	Dépôt de graisse	BBBB	2	Eu6 vers PR	Rue de la Gare	
2022	20	Niveau d'eaux troubles - Niveau 20%	BDDC	1	Eu6 vers PR	Rue de la Gare	
2022	21	Dépôt de graisse	BBBB	2	Eu6 vers PR	Rue de la Gare	

Année ITV	N°	Anomalie	Code anomalie	Gravité	Tronçon	Tronçon EU	
2022	1	Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Reprise en sens inverse	BDCA		Eu2 vers Eu1	Rue du Château	
2022	2	Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur de 100% - Branchement hors service	BBCC	2	Eu2 vers BB1	Rue du Château	
2022	3	Niveau d'eaux troubles - Niveau 20%	BDDC	1	Eu3 vers Eu4	Rue du Château	
2022	4	Niveau d'eaux troubles - Niveau 20%	BDDC	1	Eu5 vers Eu6	Rue du Château	
2022	5	Décentrage (radial)	BAJB	3	Eu5 vers Eu6	Rue du Château	

Année ITV	N°	Anomalie	Code anomalie	Gravité	Tronçon	Tronçon EU	
2023	1	Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	BABCB	3	Eu0 vers Eu1	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	2	Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	BABCB	3	Eu0 vers Eu1	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	3	Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 3mm	BABCB	3	Eu0 vers Eu1	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	4	Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	BABCB	3	Eu1 vers B15	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	5	Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 2mm	BABCB	3	Eu1 vers B15	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	6	Niveau d'eaux troubles - Niveau 20%	BDOC	1	Eu1 vers B15	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	7	Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	BABCB	3	Eu3 vers Eu2	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	8	Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 2mm	BABCB	3	Eu3 vers Eu2	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	9	Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	BABCB	3	Eu3 vers Eu2	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	10	Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 2mm	BABCB	3	B7 vers Collecteur	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	11	Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	BABCB	3	B9 vers Collecteur	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	12	Décentrage (radial) - Distance de 20mm	BAJB	3	Eu2 vers B2	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	13	Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Pas de reprise en sens inverse possible	BDCAA		Eu2 vers Gr2	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	14	Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Pas de reprise en sens inverse possible	BDCAA		Eu2 vers Gr1	Rue du Moulin et Petite Garenne	

2023	15	Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 3mm	BABCB	3	Eu2 vers B11	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	16	Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	BABCB	3	Eu4 vers Eu3	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	17	Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur de 20%	BBCC	2	Eu4 vers Eu3	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	18	Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	BABCB	3	B1 vers Collecteur	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	19	Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	BABCB	3	B3 vers Collecteur	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	20	Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Pas de reprise en sens inverse possible	BDCAA		Eu3 vers Gr3	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	21	Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Pas de reprise en sens inverse possible	BDCAA		Eu3 vers Gr4	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	22	Trou dans le revêtement - Longueur de 30mm	BAKJ	1	Eu4 vers Eu4.1	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	23	Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur de 10%	BBCC	2	Eu4 vers Eu4.1	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	24	Niveau d'eaux troubles - Niveau 20%	BDOC	1	Eu5 vers Eu6	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	25	Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur de 20%	BBCC	2	B35 vers Collecteur	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	26	Dépôt de matériau - Epaisseur de 20%	BBCCZ		B35 vers Collecteur	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	27	Niveau d'eaux troubles - Niveau 20%	BDOC	1	Eu6 vers Eu7	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	28	Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant	BAIAB	2	Eu7 vers Eu8	Rue du Moulin et Petite Garenne	

2023	29	Dépôt de matériau grossier - Epaisseur de 10%	BBCB	2	Eu7 vers Eu8	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	30	Dépôt de matériau - Autre - Epaisseur du dépôt de 10%	BBCZ		B27 vers Collecteur	Rue du Moulin et Petite Garenne	
		Niveau d'eaux troubles - Niveau 50%	BDDC	3			
		Inspection abandonnée à cause d'un niveau d'eau trop élevé	BDCB				
2023	31	Déviation angulaire - angle de 20°	BAJC	2	Eu9 vers Eu10	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	32	Niveau d'eaux troubles - Niveau 20%	BDDC	1	Eu9 vers Eu10	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	33	Dépôt de matériau - Epaisseur de 50%	BBCZ		Eu9 vers Eu10	Rue du Moulin et Petite Garenne	
		Inspection abandonnée à cause d'une obstruction	BDCA				
2023	34	Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 20mm	BABCB	3	B26 vers Eu9	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	35	Dégradation de surface sans cause évidente	BAFZE		B23 vers Eu9	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	36	Deboitement (longitudinal) - Distance de 30mm	BAJA	3	Ep2 vers Ep3	Rue du Moulin et Petite Garenne	
2023	37	Dégradation de surface sans cause évidente	BAFZE		Ep4 vers Av1	Rue du Moulin et Petite Garenne	